

국내 건설현장의 안전 점검 실태

김의식 · 손기상 *

대한산업안전협회 · *서울산업대학교 안전공학과

1. 서 론

안전관리란 고의성이 없는 불안전한 인간의 행동과 물리적 환경조건이 선행되어 생 산능률을 저하시키며 인명과 재산상 손실을 가져올 수 있는 모든 사건을 인간이 취할 수 있는 통제 조정 및 관리수단을 통하여 사전에 예방하는 것을 말한다.

따라서 사고는 잠재적 사고원인에 대한 인식이 부족하였거나 그 위험성에 등한시함으로써 야기되는 연속반응의 결과로서 절대 우발적으로 발생하지 않는다.

지난해 사망재해자수는, 건설업이 779명(27.6%)으로 가장 많고, 제조업 672명(23.8%), 광업 436명(15.4%) 순으로 발생하였으며, 건설업 사망자의 52.4%(408명)가 추락으로 나타났다.(노동부, 2004)

하지만 노동부 통계는 산업재해 승인 판정이나, 신고건수에 상당한 영향을 받고 있으며, 최근 신고 건수의 감소가 한계에 달해 실질적인 개선없이는 정확한 재해율 산정이나, 재해가 감소하기는 어렵다. 근대 미국의 산업안전 관리면에서 크게 영향을 끼친 하인리히(H.W. Heinrich)는 산업안전의 합리화에서 『재해의 발생은 언제나 사고원인의 연속반응(accident sequence)의 결과로서 구속되며 사고의 발생은 항상 불안전한 행동

또는 불안전한 상태에서 일어나기 때문에 대부분의 사고는 불안전한 인간의 행동에 기인한다』고 말하였다. 안전관리 측면에서 산업재해 발생원인을 크게 5가지 요인 즉 인간적 요인(Man), 기계적 요인(Machine), 물리적 요인(Material), 작업환경(Environment) 또는 매체에 의한 요인(Media), 관리적 요인(Management)으로 구별하고 있는데 산업재해는 5가지 요인 중 하나 또는 그 이상의 존재할 경우에 발생될 수 있다.

사고의 발생 및 원인과의 관계는 결연적인 인과 관계로 맺어지고 있으며 손실과 사고의 관계는 우연적이지만 사고의 원인과의 관계는 필연적이다. (안병수, 2001)

본 연구는 노동부에서 시행하고 있는 기술지도 대상 사업장 점검과 그외 대규모 현장의 점검 및 현장의 담당자(현장소장, 안전관리자등)와 Meeting후 건설공사에서의 재해 특성과 건설현장 안전관리 실태 및 문제점을 분석하고, 노동부 근로감독관, 기술사, 교수등과의 Meeting후 우리나라의 점검방식과 선진국의 점검방식을 비교 분석하여 안전점검에 대한 향후 발전 방향 및 실질적인 안전점검 모델을 제시함에 목적을 두었다.

2. 연구방법 및 과정

2.1 건설재해 특성 분석

현재 (사)대한산업안전협회에서 점검하고 있는 기술지도 사업장 1,000개 현장(중, 소규모현장)과 건설자율안전점검(일명 : 컨설팅) 현장 100개(대규모현장)를 선정하여 점검 보고서를 분석한 후, 그 분석결과를 가지고 해당 현장을 방문하여 현장소장, 안전관리자 또는 현장 담당자와 Meeting를 하여 그 신뢰성을 최대한 높이고자 하였다. 1,100개 현장에 공사금액별로 보면

Table-1 금액별 연구대상 사업장

구분	3억이상	40억이상 150억미만	150억이상	계
기술 지도	684	316	-	1,000
컨설팅	-	11	89	100
계	684	327	89	1,100

2.2 국내외 점검방식 및 전문가 Meeting

국내 점검방식과 선진국(미국, 영국, 일본, 독일, 프랑스, 스웨덴, EU국가)의 점검방식을 비교 분석하였으며, 방문 및 우편조사를 통하여 노동부 근로감독관 20명, 건설업체 담당자 1,000명, 기술지도 직원 90명, 컨설팅 직원 11명, 안전공단 직원 100명에 대하여 건설업체 안전점검에 대해 설문 조사를 하여, 자료 분석을 통한 안전점검의 효과 분석 및 문제점을 도출하였다. 설문조사결과를 전문가와 토의하여 신뢰성을 높이고자 하였다.

Table-2 설문지 회수율

구분	발송	회수	회수율
노동부 감독관	20	4	20%
건설업체 담당자	1,000	254	25.4%
기술지도 직원	90	85	94%
컨설팅 직원	11	11	100%
안전공단 기술직원	100	21	21%
계	1,221	375	30.7%

즉, 본 연구는 건설업체의 재해 특성 및 국내외 점검방식을 비교 분석후, 문제점을 도출하여 효율적인 안전점검 모델제시를 모색하였다.

3. 결 과

본 연구에서는 설문의 분석을 위하여 MS-OFFICE의 EXCEL를 이용하여 다양한 통계량의 분석을 하였다.

3.1 건설재해 특성 분석결과

Table-3 위험 형태별 재해 특성

구분	추락	낙하비래	붕괴도괴	감전	협착충돌	화재폭발	계
건축	2,800	1,400	2,000	742	550	-	7,492
토목	1,790	700	500	1,800	300	400	5,490
계	4,590	2,100	2,500	2,542	850	400	12,982

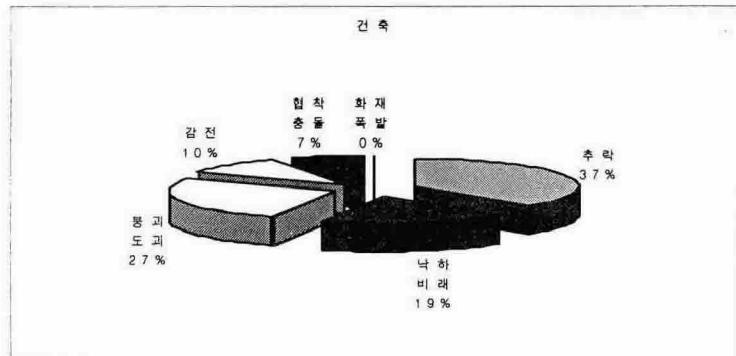


Fig-1 건축현장

분석 결과 건축현장에 경우 7,492건중, 추락재해위험이 2,800건으로 전체에 37%로 가장 많았으며, 그다음으로는 붕괴도괴, 낙하비래 순으로 나타났다. 화재 폭발에 경우에는 재해위험이 없는 것으로 나타났다.

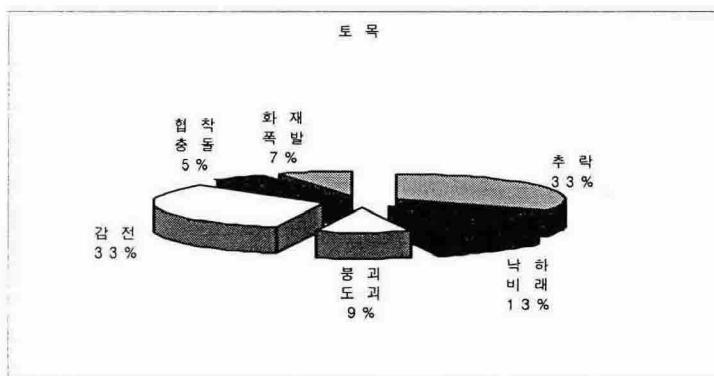


Fig-2 토목현장

토목현장에 경우 5,490건중 감전위험이 1,800건 13%로 가장 높았으며, 추락도 1,790으로 그 다음을 순위를 차지하고 있다. 토목현장은 감전위험에 대한 안전관리가 건축현장보다 취약한 것으로 나타나고 있다. 그 이유는 토목현장은 현장 단위가 건축보다 현장단위가 크기 때문에 전문화된 관리가 미흡한 실정이다.

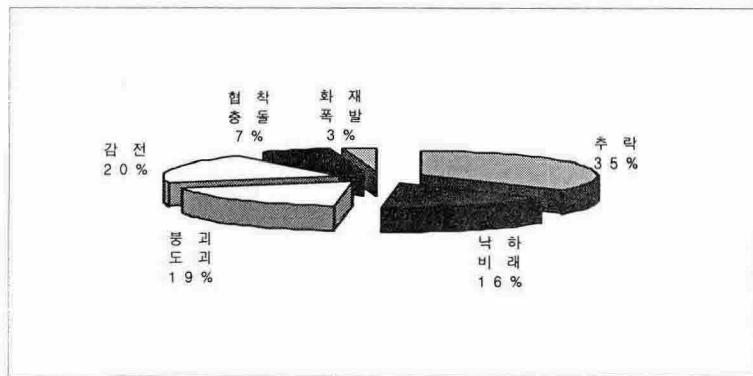


Fig-3 건축+토목현장(전체 현장)

토목과 건축현장 모두를 분석해 보면 전체 12,982건중 추락재해위험이 35%로 공통으로 높겠나타나고 있으며, 감전이 20%, 불교도괴가 19%, 낙하비래 16%, 협착충돌 7%, 화재폭발 3%순으로 나타나고 있다.

3.2 국내외 점검방식 및 전문가 Meeting분석

설문조사결과를 보면,

Table-4 현장에서의 실제 안전관리 담당자

구 분	응답수	백분율
현장소장	124	48%
전담안전관리자	53	21%
공사관리자	42	17%
관리담당자	23	9%
기타	12	5%
합계	254	100%

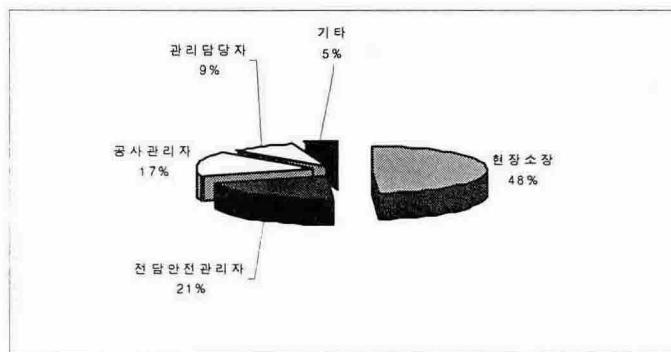


Fig-4 현장에서의 실제 안전관리 담당자

조사 결과 건설현장에서는 현장소장이 안전관리자 역할을 대신하는 경우가 48%로 가장 높게 나타나고 있으며, 그다음은 전담안전관리자 순으로 나타나고 있다.

Table-5 재해발생의 주요인

구 분	응답수	백분율
교육적 원인 (신규채용시 교육등)	30	12%
관리적 원인 (안전조직등)	65	26%
기술적 원인 (구조재료 부적당등)	159	62%
계	254	100%


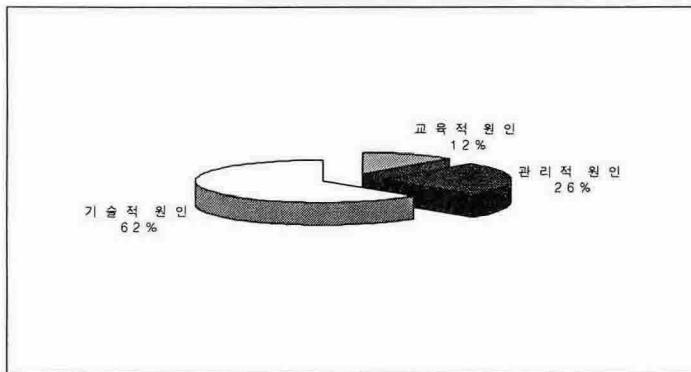


Fig-5 재해발생의 주요인

재해발생의 주요인으로는 기술적 원인이 많이 있었지만, 관리적 원인과 교육적 원인도 생각해야 하는 문제점으로 들어나고 있다.

Table-6 점검시 현장당 소요되는 평균 점검시간(컨설팅 제외)

구 분	응답수	백분율
1시간미만	30	35%
1~2시간	27	32%
2~3시간	18	21%
3~4시간	10	12%
합계	85	100%

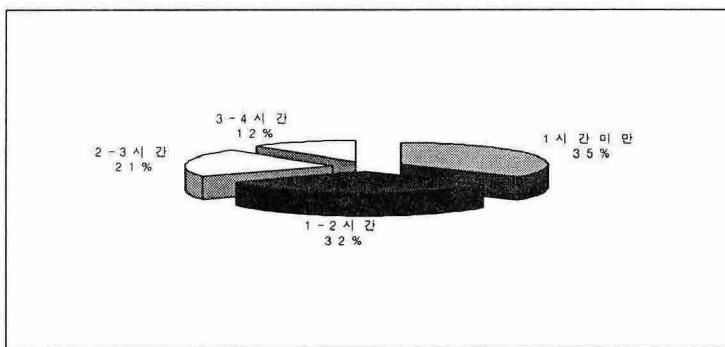

※ 컨설팅을 제외한 이유는 컨설팅 점검방식을 보면 점검시간이 오전 6시부터 18시까지 점검을 하기 때문에 제외 시켰다.

Fig-6 점검시 현장당 소요되는 평균 점검시간(컨설팅 제외)

현재 기술지도 담당 사업장의 점검 시간은 1시간 미만이 많이 나타나고 있으면 그 다음으로는 2시간 미만 순으로 나타나고 있다.

Table-7 점검 전 사전 정보파악

구 분	응답수	백분율
① 공사종류와 위치파악정도	24	28%
② 공정률 + ①	56	66%
③ 현장에 전반적인사항(투입인원 및 장비, 주요점검사항)	5	6%
합계	85	

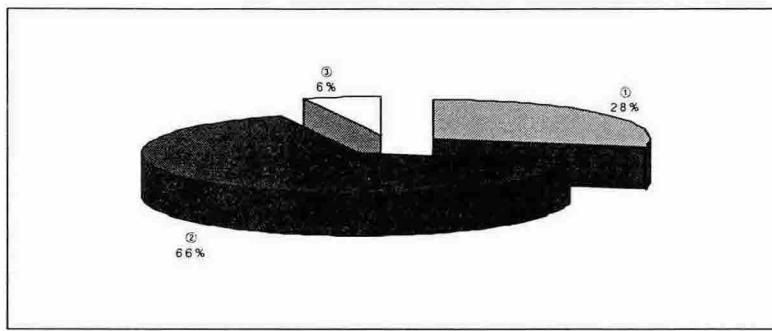


Fig-7 점검 전 사전 정보파악

②번 항목인 공정률 및 위치정도 파악하고 점검을 나가는 것이 56명으로 66%를 차지하는 것으로 타나나고 있다.

3.3 국내의 점검 실태

Table-8 국내의 점검 실태 분석

구 분	내 용
노동부	근로복지공단에서 점검 대상 사업장 및 기술지도 기관에서 점검 대상 사업장 명단 입수 (그 달에 입수된 사업장에 5% 선정 하여 점검지도)
안전공단	노동부와 합동점검
기술지도	3억이상 120억 미만(건축) 3억이상 150억 미만(토목) 사업장 점검 및 사업장 현황 노동부 통보
컨설팅	기술지도 대상 사업장외 대규모 사업장 점검 및 지도 (점검 1일, 2인1조)

4. 분석

- 현장에서는 전담안전관리자를 선임하는 경우보다, 현장소장등이 겸임을 하는 경우가 많다. 노동부에서는 중.소규모 현장에 재해예방 전문지도기관을 지정하여 현장에 안전관리를 하고 있지만 업체간에 과대 경쟁으로 실질적인 안전관리가 미흡한 실정이다.
- 안전관리자가 선임된 경우도, 현장의 여건(공사금액 및 공사기간)등에 밀려서 실질적인 안전관리 활동을 할수 없는 상태이고, 노동부 및 한국산업안전공단에서 점검을 실시할 때에도 과태료를 받지 않기 위한 안전관리를 하고 있는 실정이다.
- 안전점검후 시정조치에 대한 개선여부 확인점검을 근로감독관의 인력부족문제로 현장에나가 직접하지 못하고 건설현장에서 제출하는 개선결과 보고서의 서류상으로 확인하고 있는 실정이다. 또한 건설현장에서는 당시 상황만을 모면할수 있는 수준의 형식

적인 개선만을 하고 있다.

4) 재해예방 기술지도에 경우 권고사항만을 말할수 있을뿐 어떠한 권한도 없기 때문에 현장에서 개선은 힘들다. 또한 업체간에 경쟁으로 인한 수수료가 낮아져 과태료 부과 대상만을 점검하는등의 점검시간을 줄이고 있는 실정이다.

즉, 기술지도 기관이 점검하는 것은 실질적인 안전점검이 이루어지지 못하고 노동부의 과태료가 부과 되지 않도록 점검이 이루어지고 있으며, 노동부 역시 인력부족등의 문제로 점검수도 적으며 점검시 지적사항에 대한 확인점검은 생각도 할수 없는 상태이다.

5. 결 론

이상과 같은 분석을 통하여 다음과 같은 결론을 도달하였다.

- 1) 재해발생의 교육적 원인이 재해발생의 80%정도로 인식되어온 지금까지의 인식은 20%정도인 것으로 사료된다.
- 2) 현장소장이 안전관리자 역할 겸임이 50%로 나타난 것은 공사안전관리 체제가 우려되는 것으로 실직적인 업무수행능력의 담당안전관리자 채용에 비용 투자가 보다 더 필요한 것으로 사료된다.
- 3) 본 연구에서 조사된 추락 재해건수가 전체 재해의 비율은 30% 미만으로 같은 맥락으로 국가 통계와는 차이가 있으며 민간 통계와 같은 맥락을 갖는다.

중소규모 현장의 기술지도 대상 사업장은 정부(노동부 및 한국산업안전공단)에서 1차적인 점검을 실시하고, 그 결과의 확인점검은 법인의 기술지도 기관에서 시행하여 정부에 보고하는 시스템을 구축하고, 기술지도기관은 확인 점검시 조치미흡사항에 대한지도 조언 및 교육등을 실시하여 안전수준을 향상 시킨다.

대규모 건설현장은 기업자체적인 안전관리 활동의 지속적인 시행은 물론 외부전문가와 재해예방기관에 전문적이고 실질적인 안전점검과 교육을 위탁 시행하여 효율적인 현장안전관리로 산업재해를 예방하고, 객관적인 현장평가가 이루어지도록 진행되어야 한다

참고문헌

1. 김영수, “건설사업관리의 안전관리 정보시스템 개발”, 명지대 대학원, 2004
2. 공신표, “국내 건설현장의 안전실태와 안전문화”, 울산대 대학원, 2004
3. 박정호, “건설현장의 안전관리 실태 및 향상에 관한연구”, 충주대 산업대학원, 2003
4. 이석희, “아파트 건설현장 안전관리 효율화 방안에 관한 연구”, 서울산업대 산업대학원, 2003
5. 강병수, “건설현장에서 발생되는 재해의 실태와 예방에 관한 연구”
6. 이동구, “건설공사에서의 안전관리 개선방안에 관한 연구”, 조선대 산업대학원, 2001